



كلية الفنون التطبيقية



نموذج اجابة مادة : أساليب التشغيل للانتاج

الفصل الدراسي الاول - للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

الفرقة : الثالثه قسم : التصميم الصناعى - كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

زمن الامتحان : ٢ ساعه يبدأ الامتحان الساعة ١٠ صباحا


يوم السبت الموافق : ٢٠١٩ / ١ / ٥ م

### اجابة السؤال الاول :

يطلق على هذا النوع من السباكه أكثر من اسم مثل ( الشمع المفقود ، النموذج المفقود ، التغليف الساخن والسباكه الدقيقه ) ، وتستخدم هذه الطريقة لعمل التماثيل و الاشكال الفنيه و اهتمت هذه الطريقة عدة سنوات ثم أعيدت بفضل أطباء الاسنان و صياغ المجوهرات و أدوات الجراحه ، و شهدت الحرب العالميه استخداما واضحا لهذه الطريقه لصناعة المسبوكات الهندسيه لانواع مختلفه من الفلزات و السبائك خاصة تلك التى يصعب تشكيلها بطرق غير السباكه .

يستخدم فى هذه الطريقه نموذج قابل للاساله بسهوله ؛ ويكون من الشمع او البلاستيك او القصدير او الزئبق ، ويعد النموذج او النماذج فى حالة امكان سباكه أكثر من مسبوك متصلين ببعضهم تلتصق بيهم المصببات و المغذيات المناسبه ، كما هو واضح بالشكل التالى نموذج ( A ) ، و توضع النماذج فى اناء غالبا ما يكون من الصلب غير القابل للصدأ و يكون طرفا الاناء مفتوحين يصب على النماذج مخلوط من ماده رابطته مناسبه مضافا اليها اى من المواد الاتيه : الالومنيا - السيلكا - الجص - سليكات الزركونيوم ، مع بعض المواد الحراريه الأخرى كالنموذج ( B ) ، و يتم هز الاناء بما فيه للتخلص من فقاعات الهواء .

يترك فترة حتى تشك ماده الحراريه ، وينقل الى فرن درجة حرارته منخفضه لزيادة صلادة ماده الحراريه النموذج ( D ) ، ترفع درجة الحرارة بحيث تكفى للتخلص من ماده النموذج فينصهر الشمع اذا كان الشمع هو ماده القابله للاساله المستخدمه ، و بذلك تتكون فجوة لها نفس شكل النموذج ثم ترفع درجة الحرارة من ( 650 ° C - 1000 ° ) ، و بعدها يصب الفلز المنصهر فى قالب الساخن كالنموذج ( F ) ، وبعد برودة المصهور يمكن تكسير التركيبه الخارجيه للحصول على الشكل المراد تصنيعه وبعده كمي كما هو واضح بالنموذج ( G ) .

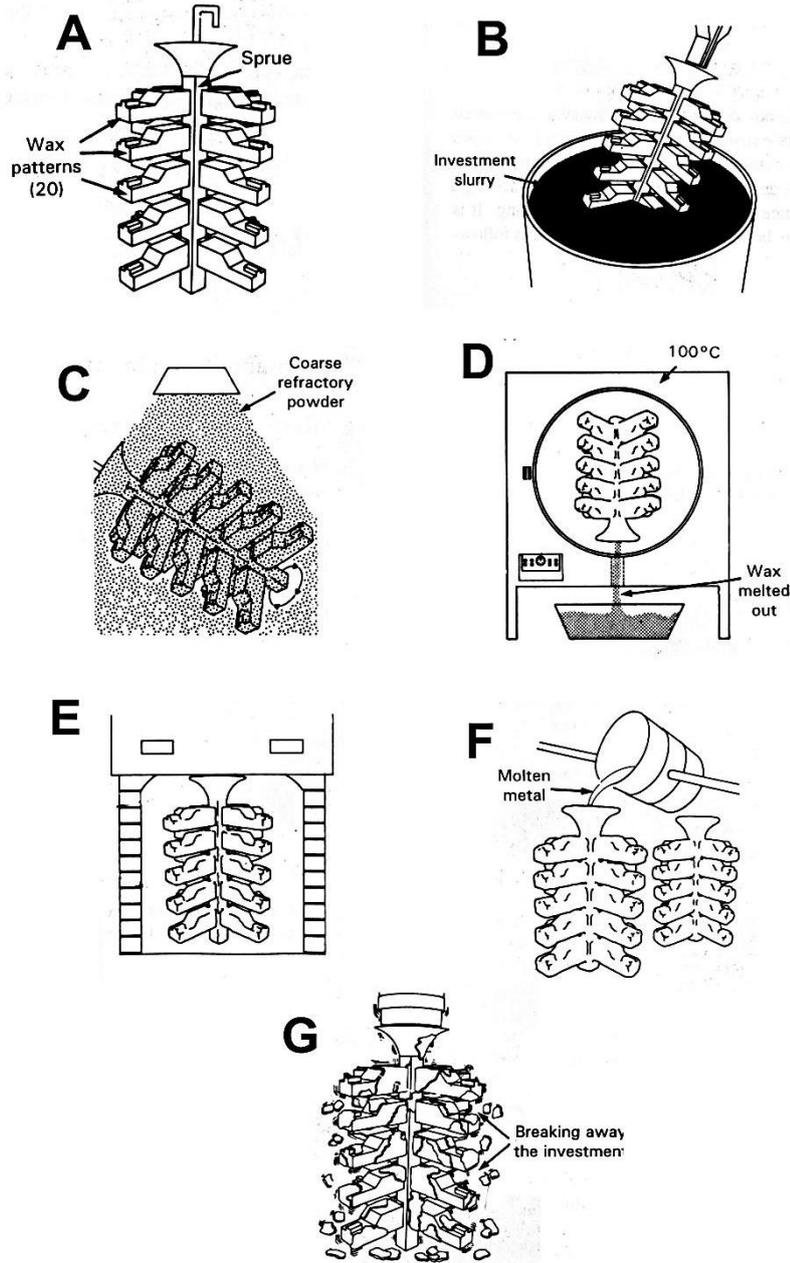

يمكن استخدام هذه الطريقة مع أية سبيكة ، ولكن يجب اختيار المادة الحرارية و درجة حرارة القالب ، وقد أجريت بعض التعديلات على الطريقة السابقة منها أن يتم غمس النموذج في ملاط ثم ينثر عليه رمل ناعم قبل تغليف القالب ويعتمد ذلك على نوعية سطح المسبوك الناتج على الملاط المستخدم .

في التعديلات التي أدخلت على هذه الطريقة أيضا يمكن بها خفض تكلفة عمل غلاف رقيق من المادة الحرارية حول النموذج ، لتكوين هذا الغلاف يغمر النموذج في ملاط سريع الشك لعدة مرات حتى يتكون غلاف له سمك مناسب حول النموذج ، ثم تجرى نفس العمليات المستخدمة في الطريقة العادية ، و تتميز القوالب الغلافية او القشرية عن قوالب الرمل العادية في النقاط الآتية :

- المسبوكات الناتجة تكون ملساء السطح و يمكن التحكم فى دقة أبعادها .
- تقليل بعض عيوب مسبوكات الصلب العالى الدرجة خاصة تداخل الرمل و التمزق الحرارى .
- انتاج مسبوكات على درجة عالية من دقة الابعاد و التفاصيل و كذا نوعية السطح .
- تشكيل بعض السبائك التى يصعب تشغيلها و تستخدم لأغراض خاصة مثل تصنيع ريشات التربينات ، فوهات مدافع الرشاشات و أجزاء البنادق و المكثات و أجزاء من المعدات المستخدمة فى المنازل .
- التخلص من خط الانفصال الذى يظهر فى مسبوكات القوالب المكونه من جزئين .

فى السباكة الغلافية بطريقة النموذج المفقود يفضل استخدام نموذج الشمع من اى نموذج آخر لرخصه نسبيا ، كما أن تجميع شجرة المسبوك يمكن عملها بسهولة باستخدام مكواة ساخنه ، من عيوبه ان دقة الابعاد فى حالة النموذج المصنوع من القصدير او البلاستيك تكون أكبر منها فى حالة نموذج الشمع ، كما أن الشمع قد يتأثر بدرجة الحرارة ؛ مما يؤدي الى تشويه النموذج ، و للتغلب على تأثير الحرارة على نموذج الشمع يفضل أن يكيف هواء غرفة التشكيل .

ودقة الابعاد فى حالة نموذج الشمع يمكن الحصول عليها بتحديد سماحات فى عمل النموذج ، قد تتغير أبعاد النموذج تبعا لتركيبه الكيماوى عند تصميم القالب ، و يجب أن يؤخذ فى الاعتبار تمدد قالب تشكيل النموذج تحت تأثير حرارة صهر الشمع ، بالاضافه الى انكماش الفلز عند تجمده .

تصب القوالب تحت تأثير الجاذبية او باستخدام الضغط ، ولا تصب القوالب وهى ساخنه عادة ، ولكن بتضحيات بسيطه على حساب نوعية السطح ودقة الابعاد يمكن صب القوالب وهى فى حالة بارده او ساخنه نوعا ما ، و يتم الصب اما تحت تأثير الجاذبية الارضيه او باستخدام الضغط .

## اجابة السؤال الثانى :

تعتمد هذه العمليه على عمليه الطرد المركزى التى تنتج نتيجة دوران اسطوانه السبك ، حيث تتم التغذية من خزان المعدن المنصهر المتحرك وباستخدام الطرد المركزى السريع لكى يأخذ المسبوك الشكل الداخلى لاسطوانه السبك نتيجة الدوران السريع ، وتصل سرعه لف القالب فى أغلب الاحيان الى 1300 r.p.m ، وتحدد المعادله التاليه التى قام بوضعها الروسى " كونستانتينوف " علاقه بين نصف قطر المسبوك وعدد لفات القالب و الوزن النوعى للسبيكه كالاتى :

$$N = \frac{5520}{\sqrt{\gamma R}}$$

حيث :

( N ) عدد لفات القالب بوحدة r.p.m .

( R ) نصف قطر المسبوك بوحدة cm .

(  $\gamma$  ) الوزن النوعى للسبيكه بوحدة g/cm<sup>3</sup> .

ويتم حساب قوة الطرد المركزي كالاتى :

$$\text{Centrifugal force} = (M \times v^2) / R$$

حيث :

( M ) كتلة المعدن المنصهر بوحدة Kg

( v ) سرعه الدوران بوحدة r.p.m

( R ) نصف قطر المسبوك بوحدة cm

وتعتبر المعادلتين السابقتين أحد أهم معايير هذه العملية ، حيث يتم تحديد نصف قطر المسبوك فى ظل معلومية الوزن النوعى للسبيكة المستخدمه ، وفى اطار الامكانيه الانتاجيه المتمثله فى عدد اللفات ، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار فى اختيار الخامه المستخدمه و التحكم فى قطر المسبوك فى التصميم بما يناسب الامكانيه الانتاجيه المتاحه ، وتستخدم هذه الطريقه فى انتاج الآتى : مواسير المياه - مواسير مياه الصرف - أنابيب البترول - الاشكال الاسطوانيه - ومواسير المدافع - والاشكال ذات الطابع الدائرى .

وتوجد تقنيات عديده فى السباكه بالطرد المركزي تختلف باختلاف طبيعة الاشكال فتنقسم طريقة السباكه بالطرد المركزي الى ثلاث مجموعات كالاتى :

- سباكة الطرد المركزي العاديه .
- سباكة شبه الطرد المركزي .
- سباكة المطرود مركزيا .

#### ١- سباكة الطرد المركزي العاديه :

يتم فى سباكة الطرد المركزي العاديه دوران المسبوك حول محوره الدورانى ، ولا يستخدم مغذيات كما لا يستخدم دلاليك لتشكيل الفجوه الداخليه ، حيث تقوم قوة الطرد المركزي بتشكيل القطر الداخلى للمسبوك كما هو الحال فى تشكيل المواسير .

#### ٢- سباكة شبه الطرد المركزي :

سباكة شبه الطرد المركزي و فيها يدور المسبوك حول محوره مثل العجله ذات البرامق ، و لكن توضع لها مغذيات و قلوب لعمل الدعامات و الاعصاب الداخليه ، حيث تلك الاعصاب و الدعامات مع وجود فراغات بينهم تؤدى الى تقليل وزن المسبوك .

#### ٣- سباكة المطرود مركزيا :

فى هذه التقنيه توضع القوالب فى مجاميع حول مصب مركزي كما هو الحال فى السباكه الساكنه و تكون قوة الطرد عبارة عن اداة لملء تلك القوالب ، ويوضح الرسم التالى كيفية وجود مغذيات لتغذية أجزاء كثيره فى عملية صب واحده .

## اجابة السؤال الثالث :

تستخدم عملية التشكيل بالبتق المباشر او البثق غير المباشر استخداما واسعا لتشكيل المعادن ، سواء على الساخن او على البارد طبقا لدرجة حرارة الخامه المنبثقه ؛ ومدى مقارنتها بدرجة اعادة التبلور لها ، مع العلم بأن التشكيل بالبتق لا يطبق على المعادن العالية اللدونه فحسب ، بل وعلى المعادن المنخفضة اللدونه ايضا ، وعملية التشكيل بالبتق تجرى باجبار المعدن على الخروج من وعاء خاص خلال فتحه او عدة فتحات موجوده باسطمبه مثبتة بطرف الوعاء ، الامر الذى يؤدي الى الحصول على شكل محدد للمقطع العرضى المطلوب ، و الذى تكون أبعاده أقل من أبعاد الكتله قبل التشكيل .


ان الاختلاف الكبير فى أنواع المعادن و السبائك التى تشكل بالبتق وكذلك فى أنواع وأبعاد المنتجات يتطلب وجود ماكينات وأدوات يمكن بواسطتها فى حدود واسعة التحكم فى ظروف التشكيل ( السرعة - قوة البثق - وغير ذلك ) ، وقد حظت على أوسع انتشار المكابس التى تدار بوسيله هيدروليكيه ، وهذا النوع من الماكينات يتسم ببساطة التصميم وبالقدره على اعطاء قوى كبيرة فى نفس الوقت ، و التشكيل بالبتق يستخدم لانتاج قضبان يتراوح قطرها فى حدود من 3 - 250 mm ، ومواسير قطرها 20 - 400 mm ، وسمك جدرانها 1.5 - 12 mm ، وقطاعات مصممه ذات عدة قنوات معقدة الشكل ذات أضلع خارجيه و داخلية ، و قطاعات مختلفة ذات مقطع ثابت او متغير على امتداد الطول ( سواء تغير سلس او تغير متدرج ) .

وتصمم المكابس الهيدروليكيه التى يتحرك فيها قرص الكبس و القضيب الجارى تشكيه فى الاتجاه الأفقى بقوة بثق قويه جدا تتراوح أقصى قيمه لها بين 60000 - 600 ton او أكثر ، أما المكابس التى يتحرك قرص الكبس فيها فى الاتجاه الراسى فيتم تصميمها بحيث تتراوح أقصى قيمه للبتق فيها تكون فى حدود 1000 - 300 ton ، وتعد المكابس الأفقيه التى تقدر قوة البثق فيها بالقيم 1000 - 1500 - 2500 - 3500 - 5000 ton أكثر المكابس انتشارا .

وقد وجد فى كثير من الاحيان أن القطاعات المشكله بالبتق والتى تعد منها أجزاء الماكينات و المنشآت الحامله وغير ذلك ؛ تكون أكثر ملائمه من وجهة النظر الاقتصاديه بالمقارنه بالقطاعات المنتجه بالدرفله او الطرق فى اسطمبات او السباكه مع اجراء معاملات ميكانيكيه تاليه ( بالتشكيل بالقطع ) ، هذا فضلا عن أن التشكيل بالبتق يساعد على الحصول على منتجات ذات أشكال معقدة للغاية ، الامر الذى لا يمكن تحقيقه بالطرق الاخرى للتشكيل اللدن ، وتنقسم عملية التشكيل بالبتق الى الآتى :


### 1- التشكيل بالبتق المباشر : Direct extrusion

ويتم فى هذه الطريقه من التشكيل بضغط هيدروليكي على الخامه الموضوعه فى اسطوانة التشكيل بحيث تخرج الخامه من فتحه ( اسطمبة التشكيل ) فى نهاية الاسطوانه لتخرج بشكل ذو مقطع تحدده اجباريا شكل الاسطمبه ، كما هو واضح بالشكل .

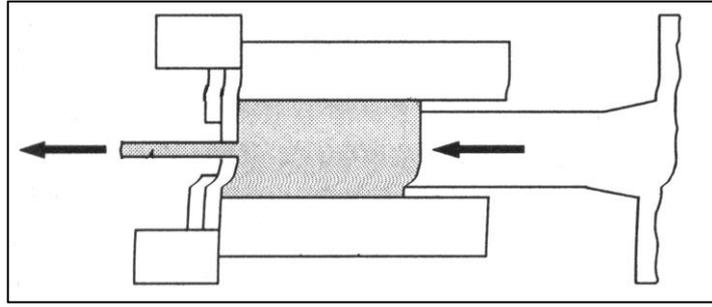


## ٢- التشكيل بالبتق الغير مباشر : Indirect extrusion

في هذا النوع من تقنية التشكيل بالبتق تتم نفس الخطوات السابقه ، ولكن الاسطمبه هي المثبته على راس الكباس لتضغط على الخامه المحبوسه داخل اسطوانة التشكيل ليخرج شكل المقطع الجديد للخامه عكس اتجاه الضغط كما هو واضح بالشكل.

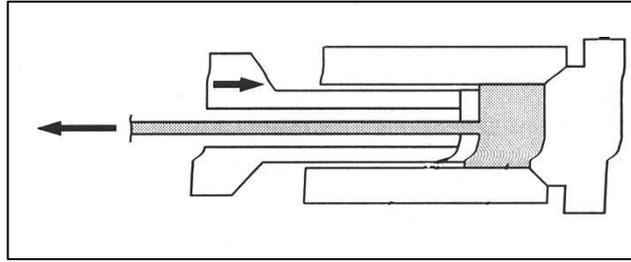

## ٣- التشكيل بالبتق الصادم : Impact extrusion

في هذا النوع يتم صدم مفاجيء لعمود اسطوانى فى قلب اسطوانة التشكيل على الماده الخام لتأخذ الماده الخام الشكل الاسطوانى ذو تخانة الفرق بين القطر الخارجى للعمود الصادم و القطر الداخلى لاسطوانة التشكيل ؛ كما هو واضح بالشكل.

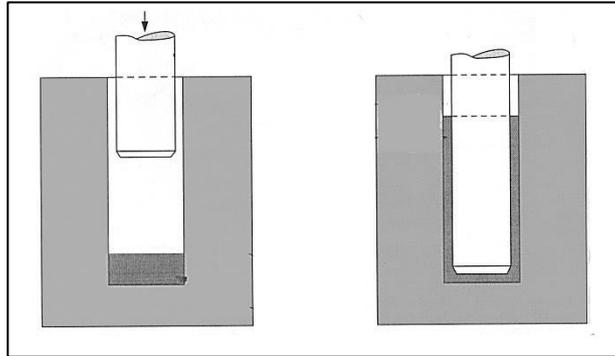

وتوضح المعادله الرئيسييه التاليه لعملية التشكيل بالبتق الصيغه المعياريه التي تربط بين العوامل الثلاثه الرئيسييه المؤثره فى التقنيه الانتاجيه وهى كالاتى :

$$P = 0.262 F ( A_r )^{0.787} ( 2\alpha )^{0.375}$$

حيث :

( P ) الضغط المطلوب فى ماكينة التشكيل بالبتق بوحدة  $N / mm^2$

( F ) وهى قيمة متانة الخضوع للمادة المشكله بالبتق .


(  $A_r$  ) نسبة الاختزال فى مساحة مقطع المادة قبل و بعد التشكيل وهى كالاتى :

$$A_r = A_1 - A_2 / A_1 \times 100$$

(  $A_1$  ) مساحة المقطع قبل التشكيل .

(  $A_2$  ) مساحة المقطع بعد التشكيل .


(  $\alpha$  ) وهى زاوية الانحدار داخل اسطمة التشكيل الواضحه بالشكل الاتى :

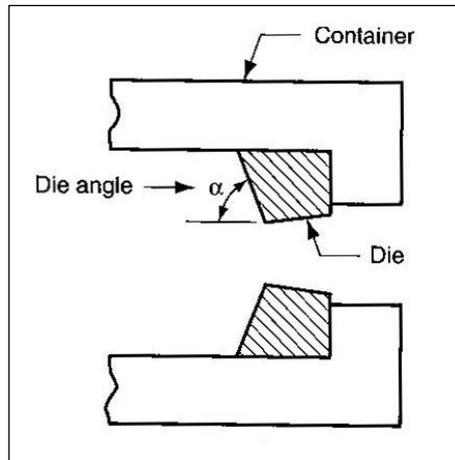

## اجابة السؤال الرابع :

ينتشر تشكيل المعادن بالسحب فى الصناعات المعدنية وبناء الماكينات ، وهذا النوع من التشكيل يتلخص فى سحب قضيب خلال فتحه تكون أبعادها من جهة الخروج أقل من المقطع الابتدائى للقضيب ، ويستخدم التشكيل بالسحب لإنتاج الاسلاك التى يصل أدنى قطر لها الى  $0.002\text{mm}$  ، والقضبان المستديره وغير المستديرة المقطع التى تصل أقطارها الى  $100\text{mm}$  ، والمواسير ذات القطر غير الكبير وذات الجدران الرقيقه ، وتنقسم عمليات التشكيل بالسحب الى الاتى :

- عمليات سحب الاسلاك .
- عمليات سحب المواسير .

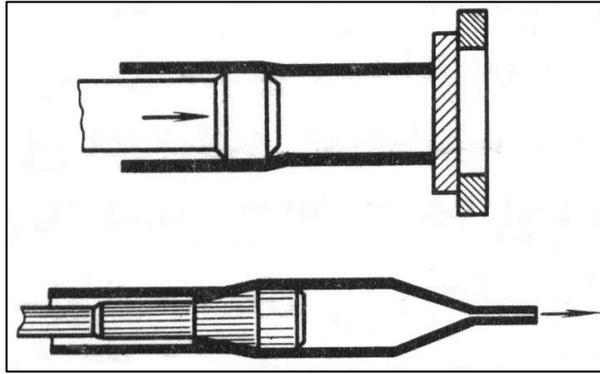


### عملية سحب وتوسيع المواسير

ويمكن تعريض أنواع الصلب المختلفه والسبائك الرقيقه وكذلك جميع المعادن غير الحديدية مثل ( الذهب - الفضة - النحاس - الالمونيوم وغيرها ) وسبائكها الى التشكيل بالسحب ، وتتميز المنتجات المشكله بالطرق أو الدرفله بالدقه العاليه لابعاد المقطع العرضى وبارتفاع جودة الاسطح ، واذا كان الغرض الاساسى للتشكيل بالسحب هو اكساب المنتج دقه الابعاد وجودة السطح فان هذا النوع من التشكيل يسمى بضبط الأبعاد .

وتجرى عمليات السحب على البارد او الساخن حسب الخواص الميكانيكيه للمعدن المسحوب ، حيث تحتاج بعض المعادن الى رفع درجة حرارتها لأكسابها خواص الليونه اللازمه للتشكيل ، وفى الغالبية العظمى من الحالات تجرى عملية التشكيل بالسحب فى درجة حرارة الغرفه عندما يؤدى التشكيل لللدن الى التصلد ، ويستغل هذا الامر لزيادة بعض الخواص الميكانيكيه للمعدن ؛ مثل زيادة حد المتانه بمقدار يصل الى 2 - 2.5 مره .

وتوجد عدة عوامل ترتبط وتؤثر على عملية التشكيل بالسحب ، من أهم هذه العوامل ( خواص المعدن - قدرة ماكينة السحب - طبيعة الشكل الهندسى ) وتلك العوامل الثلاثه تكوين لمعادله معياريه لتقييم عملية التشكيل بالسحب ، حيث يدرس التصميم من خلالها طبيعة الشكل الهندسى ومدى قابليته للتشكيل بقدرة ماكينة السحب فى ضوء الخواص الميكانيكيه للمعدن الذى تم اختياره او عدد من المعادن او السبائك يتم المفاضله بينهما ، ويوضح الشكل الاتى رموز لابعاد الشكل و المعادله كالاتى :

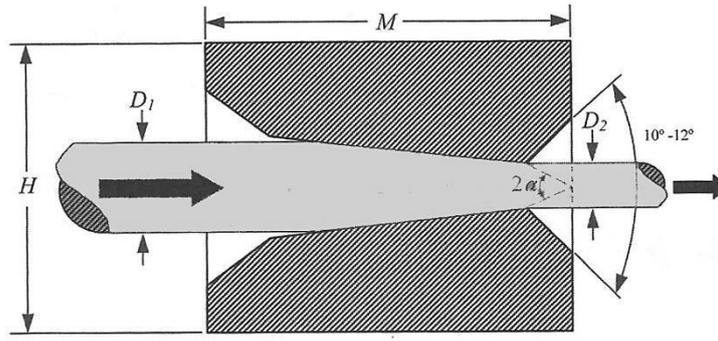

$$\sigma = Y \left[ 1 + \frac{\tan \alpha}{\mu} \right] \left[ 1 - \left( \frac{A_2}{A_1} \right)^{\mu \cot \alpha} \right]$$

حيث :

- (  $\sigma$  ) إجهاد السحب بوحدة  $N/mm^2$ .
- (  $Y$  ) إجهاد الخضوع  $N/mm^2$ .
- (  $\alpha$  ) زاوية نصف القالب .
- (  $\mu$  ) معامل الاحتكاك ويعرف من الجداول الثابتة لاحتكاك معدنين .
- (  $A_2$  ) المساحة بعد السحب بوحدة  $mm^2$ .
- (  $A_1$  ) المساحة قبل السحب بوحدة  $mm^2$ .


### اجابة السؤال الخامس :

#### ١- عملية القص في الاسطمبات :

وتستخدم للحصول على كتل اعداديه من الالواح او الشرائط ، او لفصل جزء من الكتلة الاعداديه عن جزء آخر ، و تنتمي الى عملية القطع التي تتم في خطوط مغلقة او غير مغلقة العمليات التاليه : عمليات فصل او القص - عمليات القص الجزئي - عمليات قص الزوائد ( الرايش ) - عمليات الثقب ، وتتم تلك العمليات بتعريض الالواح او الشرائط المعدنيه لقوة ضغط بين فكي اسطمبه ( اسطمبه مكونه من نصفين ) ، حيث قوة الضغط تقوم بعمليات القطع و الثقب ، وتتم عملية التغذية بالالواح او الشرائط اما يدويه او اتوماتيكيه ، حيث كل خطوة تغذيه تقوم الاسطمبه بكبس اللوح او الشريط لاحداث القص او الثقب فيه .

وتصنع الاسطمبات من الصلب عالى الكربون و المقسى حراريا ؛ حيث لا تتأثر بعمليات الثقب بسهوله ؛ ويكون عمرها الافتراضى طويل الامد ، وتثبت الاسطمبه فى ماكينة كبس اتوماتيكيه ( كهروميكانيكيه ) بها صندوق تروس لاحداث عزم ميكانيكى للتشكيل فى الخامات الصلبه ، اونظام عمل الماكينه يكون هيدروليكي .

وفى كثير من الاحيان تعد الملايين من الاجزاء ذات نمط واحد بطريقة تشكيل الالواح فى اسطوانات ، لهذا يجب عند قطع الاشكال الهندسيه ( اجزاء عملية القص ) تكون كمية المعدن غير المستغل بعد القص أقل ما يمكن ، لهذا يجب بقدر الامكان تقليل الفاصل ( M ) الواضح بالشكل التالى الذى يعتمد مقداره على سمك وأبعاد وشكل اللوح الاعدادى ، فعلى سبيل المثال يجب الا يقل عرض الفاصل ( M ) عن 1.5mm اذا كان سمك اللوح 0.2mm ، أما اذا كان سمك اللوح 4mm فيجب الا يقل عرض الفاصل عن 1.3mm ، و اذا كان مقدار الفاصل صغيرا للغاية فمن الممكن أن يتمزق الفاصل أثناء القص .

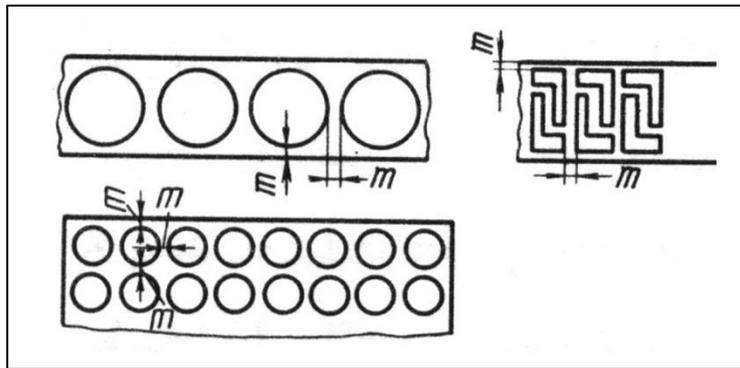

فى اطار ثلاثة أركان رئيسيه تحيط بعملية القطع كمعيار يفسر عوامل مؤثره فى عملية القطع ؛ فنجد خواص الخامه المعدنيه للقطع ، وقياسات الشكل الهندسى ، و قوة آلة التشكيل بالضغط ؛ ثلاثة أركان بينهم علاقه معادلتيه تقيم بها عملية القطع فى الانتاج ، ويؤخذ عليهم القرار فى تصميم الشكل الهندسى المقرر انتاجه بتلك العمليه الانتاجيه ، حيث يمكن حساب أقصى قوة قص (  $F_{Max}$  ) والتي تمثل معيارا ذو أهميه كبيره ما بين التصميم و الانتاج ، فتعتمد القوة المطلوبه للقطع على الأركان الثلاثه التى ذكرناها كالاتى :

$$F_{Max} = t \times A \times \sigma_s$$

حيث :

- ( t ) تخانة الخامه .
- ( A ) محيط شكل القطع .
- (  $\sigma_s$  ) أقصى قوة قص للخامه.

فى حالة الصلب المنخفض الكربون المعالج أقصى اجهاد قص تقريبا ( 75% ) عن أقصى اجهاد شد (  $\sigma_{ult}$  ) ، لذلك تصبح المعادله السابقه كالاتى :

$$F_{Max} = t \times A \times 0.75 \sigma_{ult}$$

عند قطع أثقاب بقطر ( D ) فان محيط شكل القطع يساوى (  $\pi D$  ) ، وعند تطبيق المعادله الخاصه بالصلب المنخفض الكربون تكون كالاتى :


$$F_{Max} = t \pi D \times 0.75 \sigma_{ult} = 2.4 t \times D \times \sigma_{ult}$$

فى هذه الحالة نحصل على (  $F_{Max}$  ) ، ومن هنا يتم تحديد قوة الضغط المطلوبه فى ماكينة القطع ، و عملية القص فى القالب عند التأثير بقوة دفع على العضو الثاقب ( Puncher ) ، حيث يحدث القطع للمعدن و يحدث انزلاق للقطعه المقطوعه الى أسفل نتيجة وجود زاوية تحرير للجزء المقطوع ( Relief ) ، فى حالة وجود شطف او ميل فى العضو الثاقب بالقالب يحدث ذلك سطح حاد بالثاقب يسهل عملية الاختراق لسطح المعدن المراد ثقبه ، كما يوجد على يمين الثاقب بالشكل مسافة خلوص ( Clearance ) وذلك لاحداث مسافه بين الثاقب فى حالة اختراقه لتخانة المعدن المراد ثقبه وجسم اسطمية القطع .

وتصنع الاسطمية من الصلب المقسى على الكربون ، وكلما كانت الخامات المراد قطعها بالاسطمية عالية اللدونه كلما كان العمر الافتراضى للاسطمية طويلا و العمر الافتراضى لمكونات ماكينة الضغط ايضا طويلا مما يحقق كفاءه فى الانتاج .

## ٢- عملية الثنى فى الاسطميات :

عملية ثنى الالواح من ضمن عمليات تغيير الشكل الاكثر انتشارا ، و يتسع استخدام الثنى بواسطة الاسطميات عند اعداد مختلف أنواع الاشكال الهندسيه للمنتجات ، و تبعا لشكل الجزء الجارى انتاجه يمكن أن تكون عملية الثنى أحاديه او ثنائيه او عديدة الزوايا ، وفى أثناء عملية الثنى يحدث شد بالطبقات الخارجيه للخامه المعدنيه الجارى ثنيها و ضغط بالطبقات الداخليه للخامه ، كما هو واضح بالشكل التالى ، مع العلم بأن الضغط النسبى للطبقات الداخليه و الشد النسبى للطبقات الخارجيه يزيد كلما قل نصف قطر الثنى .

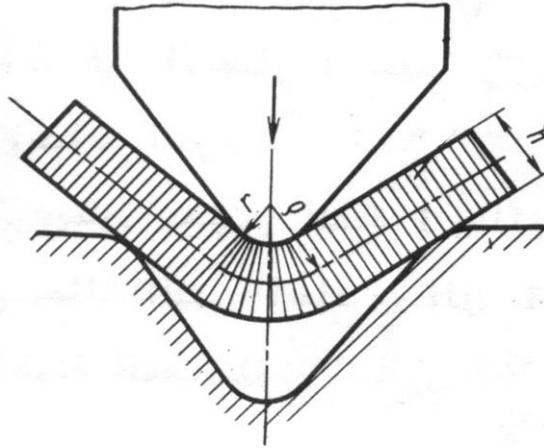

لهذا فان أدنى قيمه لنصف قطر الثنى يتم اختيارها على أساس شروط لا تسمح بانهييار الطبقات الخارجيه المشدوده للكتله الاعداديه ، و عادة يتم اختيار أدنى قيمه لنصف القطر الداخلى للثنى تبعا للدونة المعدن مع الاسترشاد بالمعادله التى تمثل معيارا هاما للتقدير أثناء التصميم كالاتى :

$$r_{\min} = ( 0.25 - 2.5 ) h$$

حيث :

( h ) سمك اللوح بوحدة mm .

أثناء ثنى المعدن على البارد تحدث انفعالات مرنة و لدنه بالقرب من زوايا الثنى ، و تؤدى مرونة المعدن الى تغير زاوية ثنى الكتله الاعداديه بمقدار يعادل زاوية الارتداد المرن ( زاويه زنبركيه ) التى تساوى حوالى ( 6° - 12° ) عند ثنى الصلب المتوسط الكربون بمقدار ( 90° ) .

أما عند ثنى الالومنيوم او الصلب القليل الكربون ( الطرى ) و النحاس الاصفر اللدن فان زاوية الارتداد تساوى ( 2° - 6° ) عند الثنى بمقدار ( 90° ) ، لهذا فعند تصميم اسطوانات الثنى يجب دائما أن نأخذ فى الاعتبار تصحيح زاوية الثنى بمقدار يعادل زاوية الارتداد المرن ، ويمكن تعيين القوة المؤثره على أداة التشكيل فى حالة الثنى أحادى الزوايه بدقه كافيهِ للحسابات العمليه بواسطة المعادله :

$$P = 0.7 \frac{Bh^2 \cdot \sigma_b}{r + h}$$

حيث :

- ( B ) عرض الكتله الاعداديه الجارى ثنيها بوحدة mm .
- (  $\sigma_b$  ) حد متانة مادة الكتله الاعداديه .
- ( r ) نصف قطر الثنى بوحدة mm .
- ( h ) سمك الكتله الاعداديه بوحدة mm .

نجد فى هذه المعادله المعياريه ان طبيعة الشكل الهندسى ممثله فى ثلاثة عناصر فى تلك المعادله وهى ( عرض الكتله الاعداديه - نصف قطر الثنى - سمك المعدن ) ، حيث اختيار وتحديد هذه العناصر فى التصميم يؤدى الى تحديد قوة الضغط المطلوبه فى ماكينه الثنى ، كما ان الخواص الميكانيكيه للمعدن المراد ثنيه ممثله فى حد المتانه ( Toughness ) تقود الى تحديد قوة الآله .